

PMG

E1802,E3904発生時の確認

オペレーター様問合せ用確認資料

本資料はPMGでE1802.E3904が発生した際の対策方法をまとめたものです。
大まかな内容は以下です。

A IR LEDの映り込み解除

- ・ サテライト枠シート、
ボールガードシートの再取付

B カメラ保存と映り込み確認

- ・ カメラ保存
- ・ 映り込み確認


A IR LEDの映り込み解除

- ・ サテライト枠シート、
ボールガードシートの再取付


筐体に搭載されているウォールASSYのIR LED BDの光が
サテライト枠シート、ボールガードシートに反射している場合
右図のような映り込みが発生しますので、先にこちらの可能性を排除します。

ボールガードシート

サテライト枠シート

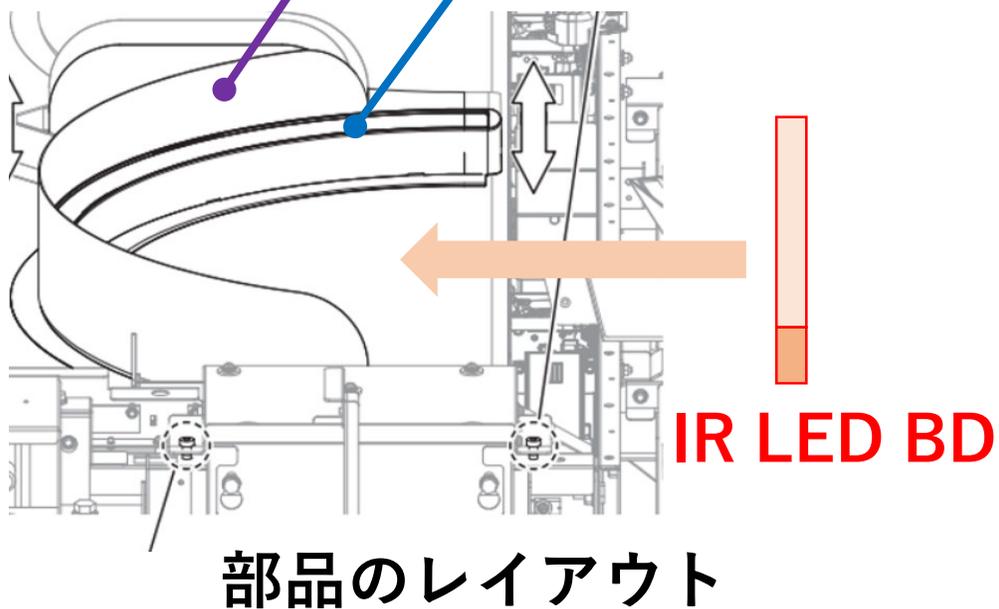

上図の矢印付近で反射させると、
赤外認識画面では以下の様に表示されます。

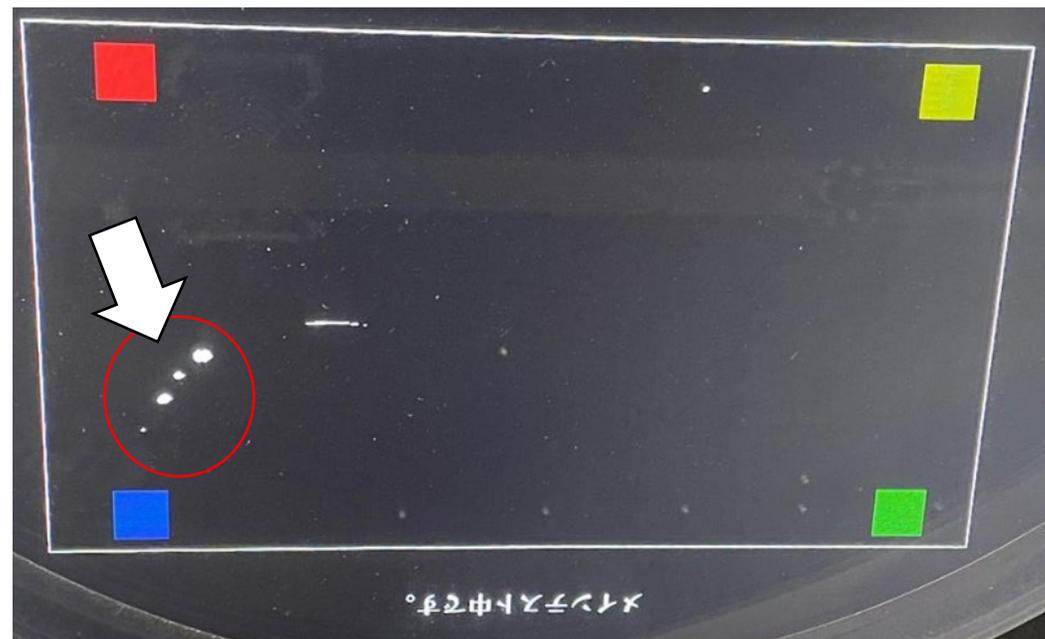

A IR LEDの映り込み解除

・ サテライト枠シート、 ボールガードシートの再取付

1. **サテライト枠シート**が正しく取りついているか確認してください。

「ポケモンコロガリーナ パーツカタログ」
420-7707 P99を参照し、実機確認をお願いします。

サテライト枠には**サテライト枠シート**固定用に


- ・ 両端の差し込み部
- ・ 載せるための**段差**(円弧部両側)
- ・ 7箇所の「ひっかけ」

がありますので注意してください。

2. **ボールガードシート**が正しく取りついているか確認してください。

「ポケモンコロガリーナ 取扱説明書」
420-7705 P57の**手順2**を参照し、実機確認をお願いします。
片側を端面に合わせ、たるみを取りながらもう一方を固定してください。

2 ボールガードシート両面の保護シートをはがし、フランジナット各2個でサテライト枠1-3、2-4にボールガードシートを取り付けます。
このとき、片側を端面に合わせ、たるみを取りながらもう一方を固定してください。

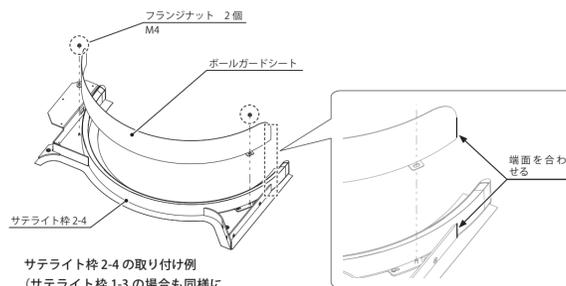


手順2 (12)の片側の先端を(5)に差し込む

手順4 (12)の片側の先端を(5)に差し込む

手順1 (12)を(5)の斜線部の段差に載せる
円弧の両側に段差があります

段差

段差

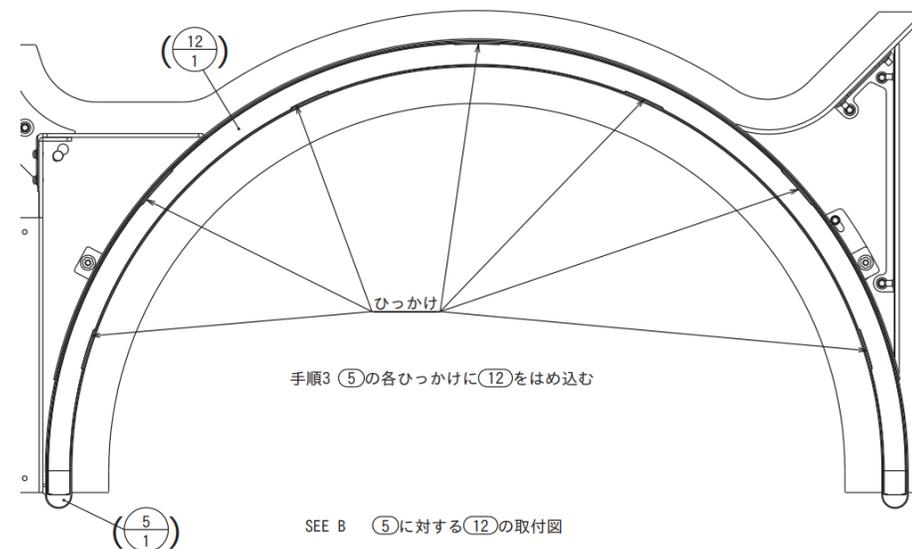

B カメラ保存と映り込み確認

・カメラ保存

3.電源の投入をします。

「ポケモンコロガリーナ サービスマニュアル」

420-7706-91 を参照し、P93~96の手順1~5を実行してください。

手順4で**必ず「保存」してください。**

4.カメラ設定から抜けて「テストメニュー」に戻ります。

・映り込み確認

5.映り込みの確認を開始します。

メインテストモード>テストメニュー>メカテスト>映り込みチェックに入ります。

「ポケモンコロガリーナ Ver.1.04 ソフトインストール説明書」

421-14551-91

を参照し、P13~17の手順1~6を実行してください。

このとき、サテライト枠を未開放にした状態で**ボールガードシートを軽くつついてください。**
手を離れた後で、映り込みが発生した状態が維持されないことを確認します。

維持できてしまう場合は、ボールガードシートの留め位置を微調整し、ボールガードシートにかかるテンションを変えてみてください。
映り込みが発生している近傍の**サテライト枠シート**の状態を再確認してください。

最後に、サテライト枠を10回程度開閉させて、映り込みが発生しないことを確認してください。

サテライト枠シート、ボールガードシートの再調整をした場合はカメラ保存を再実行してください。

